



ডায়ইউ ফ্যাশনস্ লি

৭৩১, ভান্নারা, মৌচাক, কালীয়াকৈর, গাজীপুর

২৪.০৩৪৬০৫উ, ৯০.৩০১১৮৫পূ

৬ই জানুয়ারী, ২০১৯






পর্যবেক্ষণসমূহ



ছাদে ও দেয়ালে বন্ধনী নেই



বন্ধনী নেই

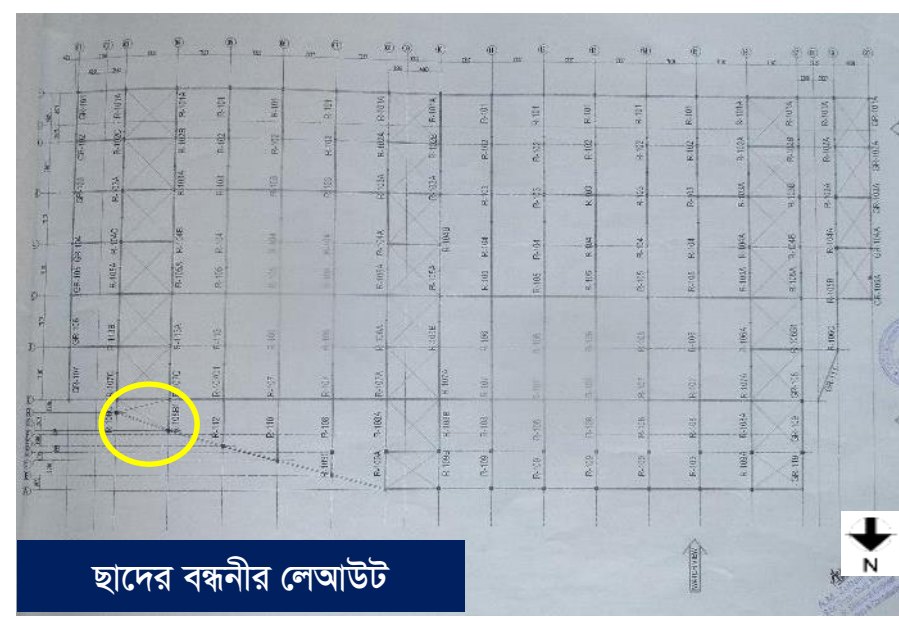


ছাদের বন্ধনীর লেআউট



বন্ধনী নেই

বেশ কিছু এলাকায় বন্ধনী দেখা যায়নি। বিল্ডিং ইঞ্জিনিয়ারকে বর্তমান বন্ধনী ব্যবস্থার পার্শ্বীয় স্থায়ীত্ব যাচাই করতে হবে।

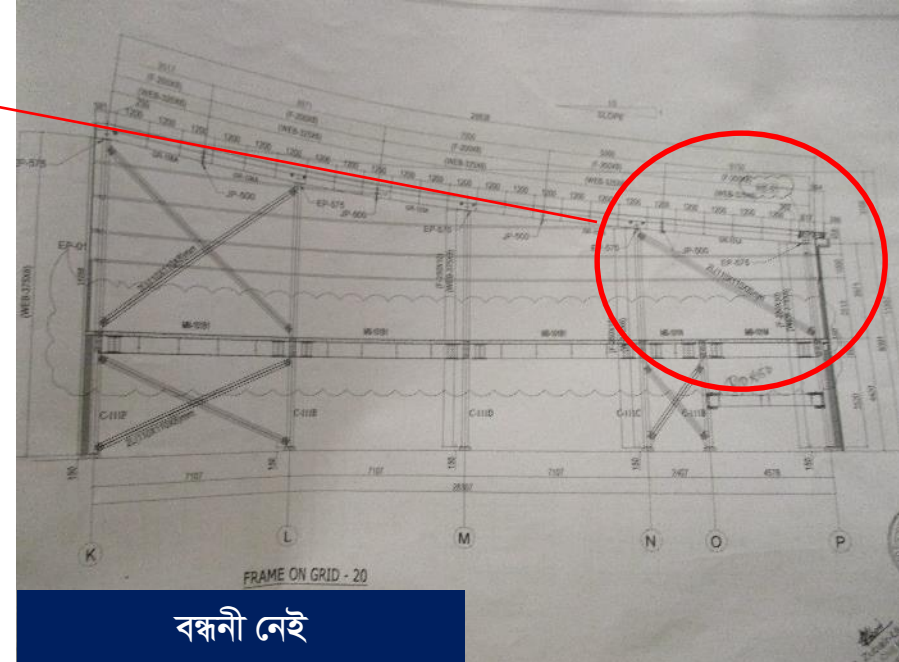

বন্ধনী নেই

পর্যবেক্ষণসমূহ: বিল্ডিং ১



ছাদের অপ্রাকৌশলিক সম্প্রসারণ

পর্যবেক্ষণসমূহ: ক্যান্টিন বিল্ডিং



ছাদের অপ্রাকৌশলিক সম্প্রসারণ



বাজে সংযোগ

ক্যান্টিন বিল্ডিং-এ অপ্রাকৌশলিক ছাদ দেখা গেছে। বিল্ডিং ইঞ্জিনিয়ারকে অপ্রাকৌশলিক ছাদ পুনর্নির্মান/ভেঙ্গে ফেলতে হবে।

পর্যবেক্ষণসমূহ: ক্যান্টিন বিল্ডিং



আপাতভাবে পার্শ্বীয় স্থায়ীত্বের অভাব ও গ্যাবল দেয়ালে কোন বন্ধনী নেই


পর্যবেক্ষণসমূহ: মেডিক্যাল ও ডেকেয়ার



অপ্রাকৌশলিক সম্প্রসারিত ছাদ



কোন বন্ধনীর ব্যবস্থা দেখা যায়নি

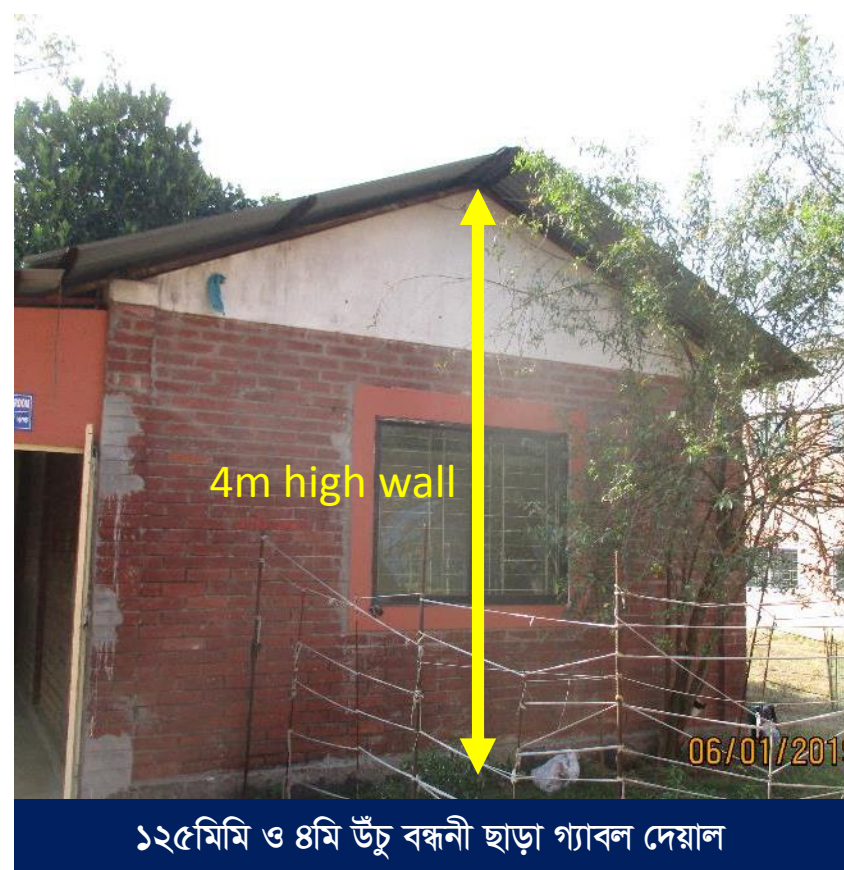

১২৫মিমি ও ৪মি উঁচু বন্ধনী ছাড়া গ্যাবল দেয়াল



নির্মিত কাঠামোর ড্রইং

পর্যবেক্ষণসমূহ: কম্প্রেসর রুম, মেডিক্যাল ও ডেকেয়ার



কম্প্রেসর রুম



মেডিকেল ও ডেকেয়ার

নির্মিত কাঠামোর ড্রইং ছিল না, বিল্ডিং ইঞ্জিনিয়ারকে নির্মিত কাঠামোর ড্রইং প্রস্তুত করতে হবে।

পর্যবেক্ষণসমূহ: কম্প্রেসর রুম, মেডিক্যাল ও ডেকেয়ার



পরিলক্ষিত সমস্যাসমূহ

বিল্ডিং ১:

১: ছাদে ও দেয়ালে বন্ধনী নেই

ক্যান্টিন বিল্ডিং:

২: ছাদের অপ্রাকৌশলিক সম্প্রসারণ

মেডিক্যাল ও ডেকেয়ার:

৩: আপাতভাবে পার্শ্বীয় স্থায়ীত্বের অভাব ও গ্যাবল দেয়ালে কোন বন্ধনী নেই

কম্প্রেসর রুম, মেডিক্যাল ও ডেকেয়ার

৪: নির্মিত কাঠামোর ড্রইং



অগ্রাধিকার ভিত্তিতে করণীয়

বিষয় নং	পর্যবেক্ষণ	সুপারিশকৃত কর্ম পরিকল্পনা	সময়কাল
১	ছাদে ও দেয়ালে বন্ধনী নেই (বিল্ডিং ১)	বিল্ডিং ইঞ্জিনিয়ারকে বর্তমান বন্ধনী ব্যবস্থার পার্শ্বীয় স্থায়ীত্ব যাচাই করতে হবে।	৬ সপ্তাহ
২	ছাদে ও দেয়ালে বন্ধনী নেই (বিল্ডিং ১)	মেরামতের কাজ চালিয়ে যেতে হবে।	৬ মাস
৩	ছাদের অপ্রাকৌশলিক সম্প্রসারণ (ক্যান্টিন বিল্ডিং)	বিল্ডিং ইঞ্জিনিয়ারকে অপ্রাকৌশলিক ছাদ পুনর্নির্মান/ভেঙ্গে ফেলতে হবে।	৬ সপ্তাহ
৪	আপাতভাবে পার্শ্বীয় স্থায়ীত্বের অভাব ও গ্যাবল দেয়ালে কোন বন্ধনী নেই. (মেডিক্যাল ও ডেকোর)	বিল্ডিং ইঞ্জিনিয়ারকে ছাদের কাঠামো ও গ্যাবল দেয়ালের পার্শ্বীয় স্থায়ীত্ব যাচাই করতে হবে।	৬ সপ্তাহ
৫	আপাতভাবে পার্শ্বীয় স্থায়ীত্বের অভাব ও গ্যাবল দেয়ালে কোন বন্ধনী নেই. (মেডিক্যাল ও ডেকোর)	মেরামতের কাজ চালিয়ে যেতে হবে।	৬ মাস
৬	নির্মিত কাঠামোর ড্রইং. (কম্প্রেসর রুম, মেডিক্যাল ও ডেকোর)	নির্মিত কাঠামোর ড্রইং প্রস্তুত করতে হবে।	৬ সপ্তাহ