

ডেনিম এশিয়া লি.

টাকপাড়া, রতনপুর রোড, শাফিপুর বাজার, কালীয়াকৈর, গাজীপুর

২৪.০৩৪৬৬৪উ, ৯০.২৭৯৫৬৪পূ

৮ই জানুয়ারী ২০১৯





পর্যবেক্ষণসমূহ



অরুপ রিপোর্টে উল্লেখ করা ইস্যুসমূহ



No horizontal or vertical bracing of steel structure for lateral stability



Canteen building with light steel truss structure in E-W direction, angle purlins N-S supported on 100mm Ø steel columns, with no stability cross-bracing

Observation: No structural bracing for lateral stability

37

ACCORD ARUP
on Fire and Building Safety in Bangladesh

অরুপ রিপোর্টে উল্লেখ করা ইস্যুসমূহ

ACCORD
on Fire and Building Safety in Bangladesh

Issue highlighted on ARUP report

A 3D visualization of a multi-layered structure, possibly a geological model or a simulation of a layered material. The structure consists of several horizontal layers of nodes, connected by lines. The nodes are colored green and red, and numerical values are displayed next to many of them. The layers are stacked vertically, with the top layer being the most prominent. The values range from 0.00 to 1.21. The structure is shown in a perspective view, with the layers receding into the distance.

ফ্যাক্টরী ইঞ্জিনিয়ারকে অরুপের রিপোর্টের উপরে ভিত্তি করে ডিজাইন রিপোর্ট প্রস্তুত করেছে। পর্যবেক্ষণের ফলাফলে অতিরিক্ত চাপে থাকা উপাদান দেখা গেছে। ফ্যাক্টরী ইঞ্জিনিয়ার উচ্চ চাপে থাকা উপাদান এবং ছাদ ও উল্লম্ব বন্ধনীর পার্শ্বীয় স্থায়ীত্ব ব্যবস্থার জন্য মেরামতের জন্য সুপারিশ করেছে কিন্তু তা কার্যকর করা হয়নি।



Large panels of free standing brickwork partition walls



Brickwork panels approx. 4m high, full width of building creating subdivisions between Transformer, Boiler, Compressor and Substation in Utilities building. No intermediate restraint to brick panels.

Observation: Large panels of free standing brickwork partition walls

31

ACCORD ARUP
on Fire and Building Safety in Bangladesh




ডিজাইন রিপোর্টে এই ব্যাপারে কিছু উল্লেখ করা নেই।
ফ্যাক্টরী ইঞ্জিনিয়ারকে এই ব্যাপার উল্লেখ করতে হবে।

Issue highlighted on ARUP report



ওয়ারহাউজের বিন্যাস

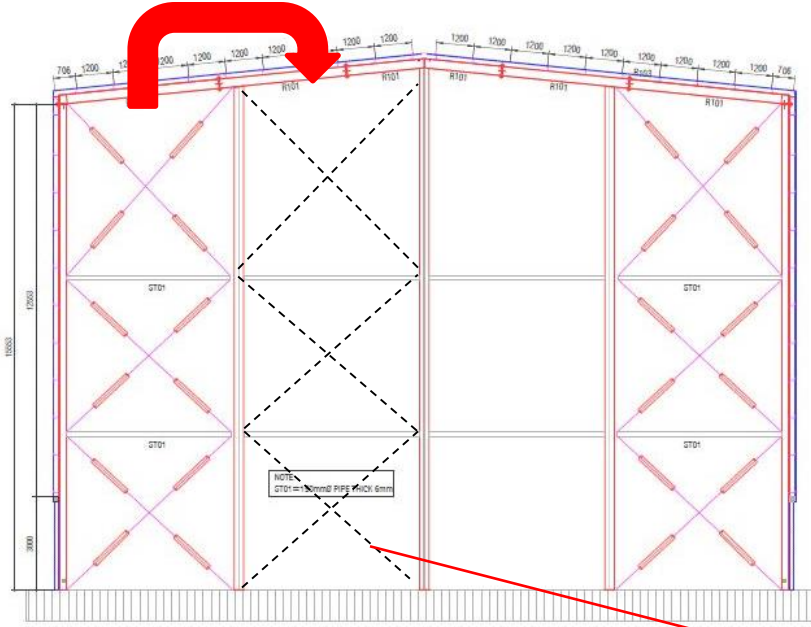

CROSS SECTION @ GRID 01 & 12

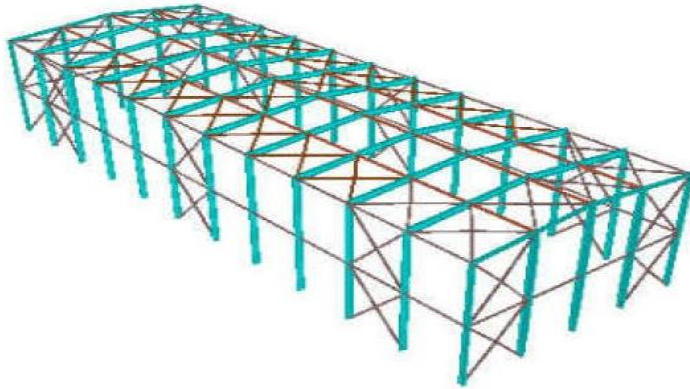


Figure 2-2: 3D Rendered View


ওয়্যারহাউজের বন্ধনীর বিন্যাস



শেষের দিকের বন্ধনীর বিন্যাস আসল ডিজাইন অনুযায়ী করা হয়নি। বিল্ডিং ডিজাইন অনুযায়ী বর্তমান বন্ধনীর ব্যবস্থার পার্শ্বীয় স্থায়ীত্ব ব্যবস্থা যাচাই করতে হবে।



ইউটিলিটি বিল্ডিং-এর বন্ধনী নেই

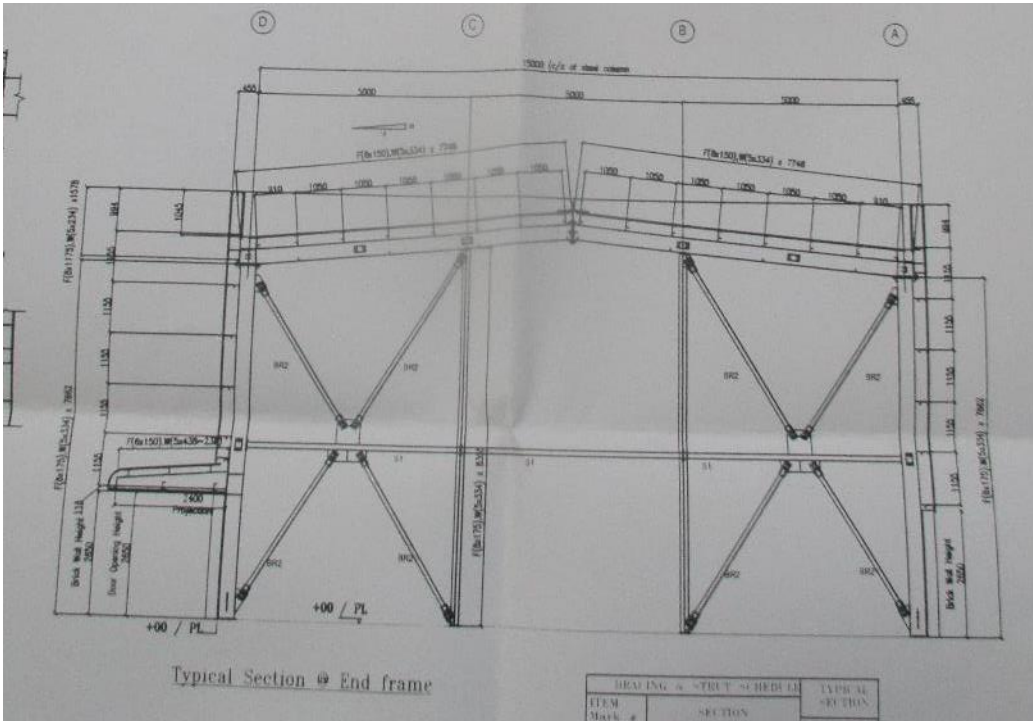

শেষের দিকের বন্ধনীর লেআউট



শেষের দিকের বন্ধনী নেই



পরিলক্ষিত সমস্যাসমূহ

১. অরূপ রিপোর্টে উল্লেখ করা ইস্যুসমূহ
২. ওয়্যারহাউজের বিন্যাস
৩. ইউটিলিটি বিল্ডিং-এর বন্ধনী নেই



অগ্রাধিকার ভিত্তিতে করণীয়



বিষয় নং	পর্যবেক্ষণ	সুপারিশকৃত কর্ম পরিকল্পনা	সময়কাল
১	অরূপ রিপোর্টে উল্লেখ করা ইস্যুসমূহ (ডাইনিং ছাউনী)	বিল্ডিং ইঞ্জিনিয়ারকে ডাইনিং ছাউনীর পার্শ্বীয় স্থায়ীত্ব ব্যবস্থা ও উপাদানের যথার্থতা যাচাই করতে হবে।	৬ সপ্তাহ
২	অরূপ রিপোর্টে উল্লেখ করা ইস্যুসমূহ (ডাইনিং ছাউনী)	যেখানে প্রয়োজন মেরামতের কাজ সম্পন্ন করতে হবে।	৬ মাস
৩	অরূপ রিপোর্টে উল্লেখ করা ইস্যুসমূহ (ইউটিলিটি ছাউনী)	বিল্ডিং ইঞ্জিনিয়ারকে ইটের দেয়ালের পার্শ্বীয় স্থায়ীত্ব ব্যবস্থা যাচাই করতে হবে।	৬ সপ্তাহ
৪	অরূপ রিপোর্টে উল্লেখ করা ইস্যুসমূহ (ইউটিলিটি ছাউনী)	যদি প্রয়োজন হয়, ইটের বিভাজন দেয়ালের স্থায়ীত্ব ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে যথাযথ বন্ধনীর ব্যবস্থা করতে হবে।	৬ মাস
৫	ওয়্যারহাউজের বিন্যাস	বিল্ডিং ইঞ্জিনিয়ারকে পার্শ্বীয় স্থায়ীত্বের জন্য বর্তমান বন্ধনীর ব্যবস্থা যাচাই করতে হবে।	৬ সপ্তাহ
৬	ওয়্যারহাউজের বিন্যাস	যেখানে প্রয়োজন মেরামতের/পুনঃবিন্যাসের কাজ সম্পন্ন করতে হবে।	৬ মাস
৭	ইউটিলিটি বিল্ডিং-এর বন্ধনী নেই	যেসকল বন্ধনী নেই তা ড্রইং অনুযায়ী দেবার ব্যবস্থা করতে হবে।	৬ সপ্তাহ